

# INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA

Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore



Prof. dr Darko Bajić  
2017.

## Vrste kotiranja


Polazna vrjednosna osnova je površina od koje se veličine predmeta mjeru.

U zavisnosti od izabrane vrjednosne osnove, može se koristiti više različitih vrsta kotiranja.


SIMETRIČNO KOTIRANJE izvodi se kod elemenata simetričnih u odnosu na jednu ili dvije njegove ose simetrije.

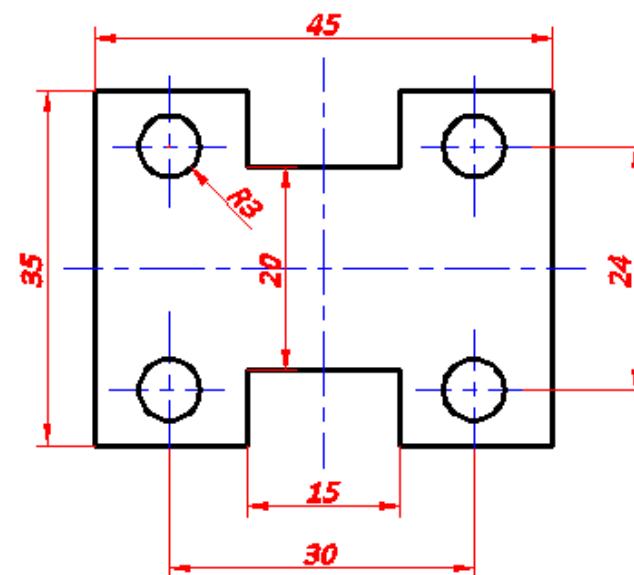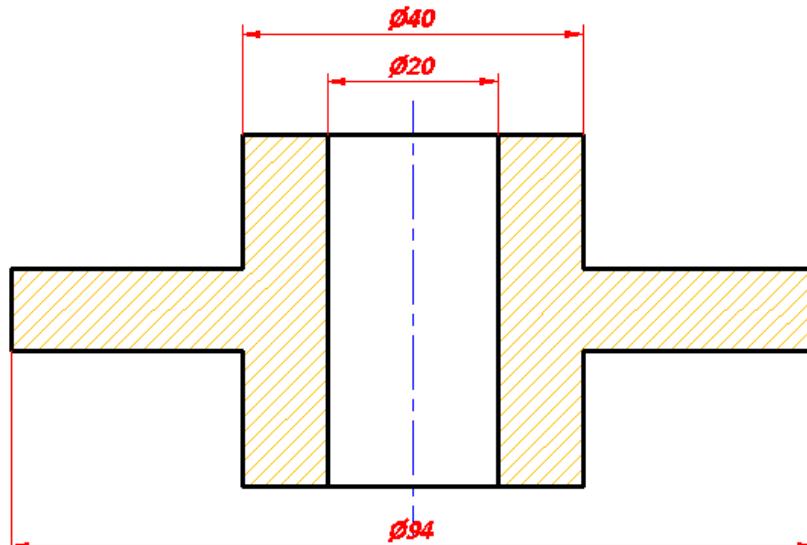


PARALELNO KOTIRANJE – glavne kotne linije su međusobno paralelne, a počinju od određene obrađene površine. Ovaj vid kotiranja se koristi kad je neophodno i potrebno obezbijediti tačna udaljenja ostalih površina ili ivica u odnosu na ovu površinu, ili gdje to zahtijeva tehnološki proces izrade elementa.

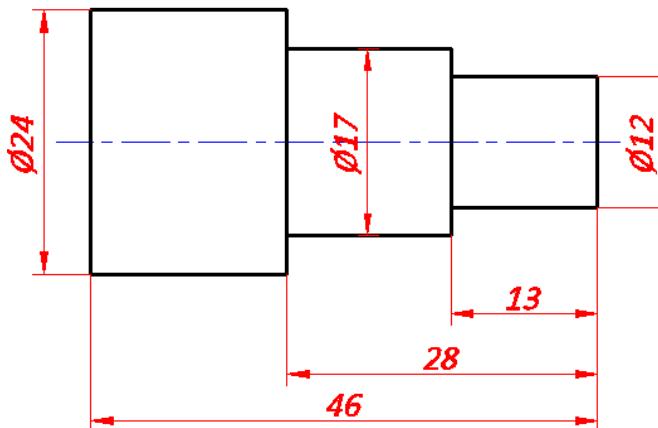

REDNO KOTIRANJE – koristi se kod elemenata kod kojih zbir odstupanja većeg broja vrijednosti u nizu nema uticaja na funkcionalnost elementa.

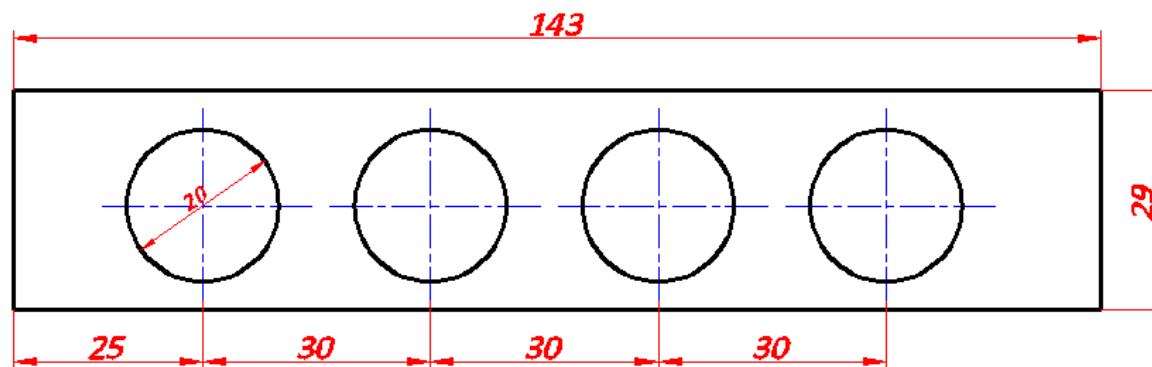

## KOMBINOVANO KOTIRANJE – spoj paralelnog i rednog kotiranja.

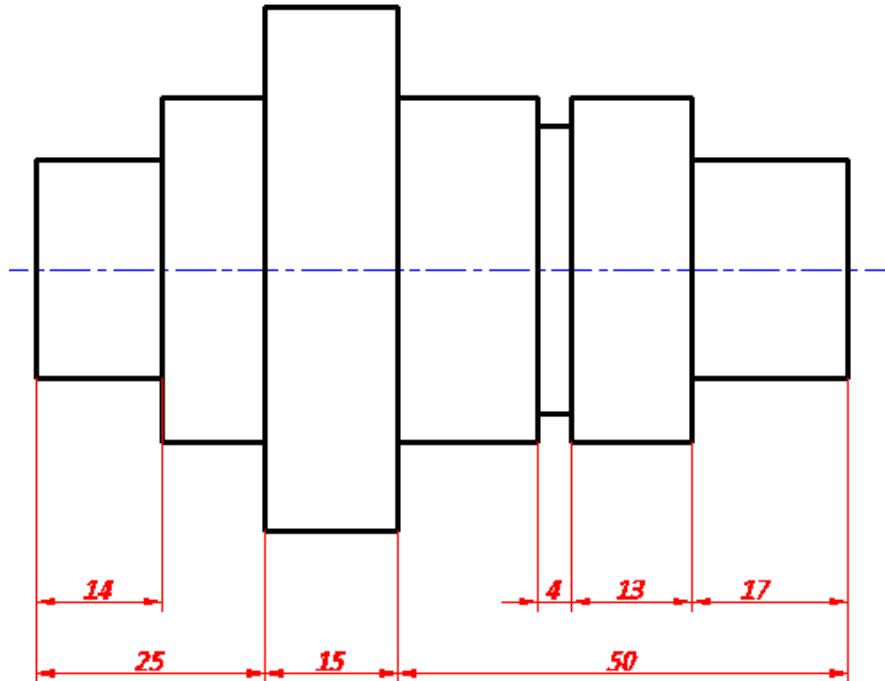

## PRESJECI

Standard MEST ISO 128-44:2011

Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja - Dio 44: Presjeci na mašinskim crtežima

Presjek predstavlja zamišljeni izgled predmeta ukoliko bi ovaj bio presječen sa jednom ili sa više ravni.


Materijal kroz koji prolaze zamišljene ravni u izgledu treba šrafirati.

Presjek se primjenjuje samo kada se njim prikazuje nešto novo ili nešto razjašnjava.

Presjek može biti:

- potpuni presjek,
- polupresjek,
- djelimični presjek i
- lokalni presjek.


## Potpuni presjek


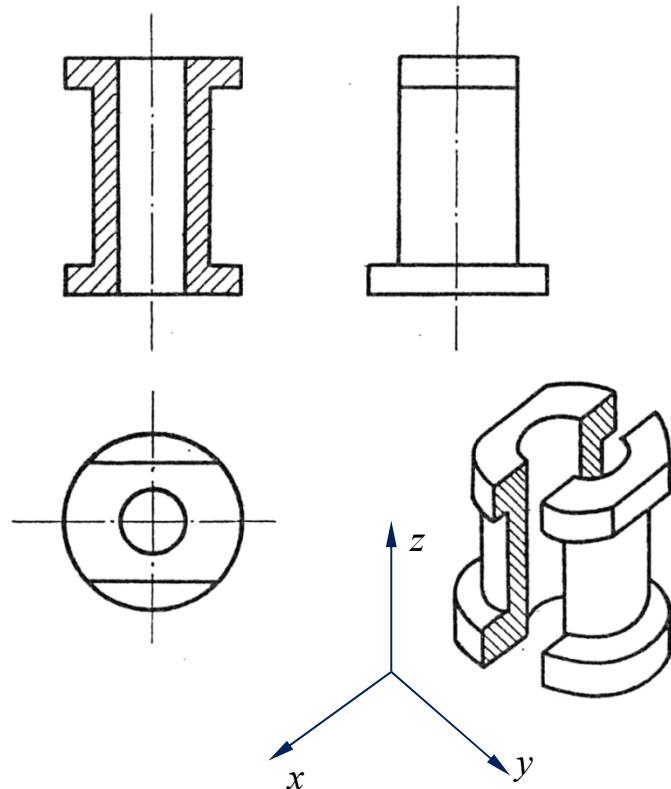



U presjeku nevidljive izvodnice cilindrične šupljine postaju vidljive pa se izvlače punom „a“ linijom kao i ostale vidljive konture.

Šrafura koja imitira tragove zaostale od sječenja, crta se pod uglom od  $45^\circ$ . Koristi se „b“ linija.


Razmak između linija šrafure zavisi od formata crteža. Kod najčešće korišćenih formata razmak linija je 3 mm.

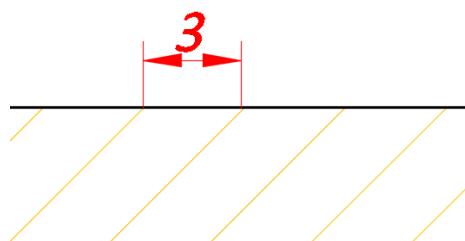

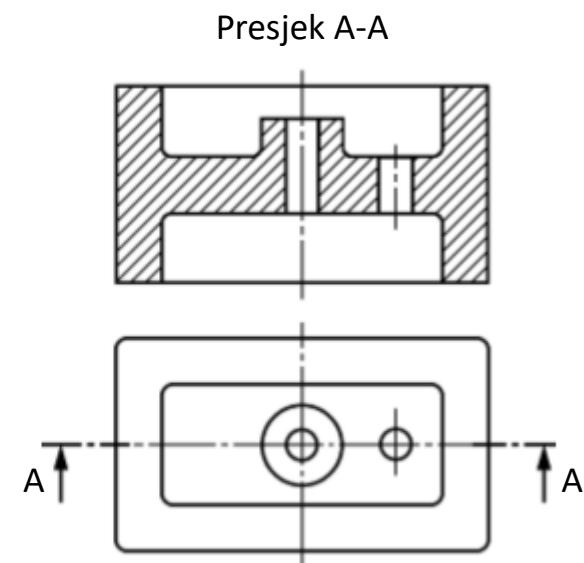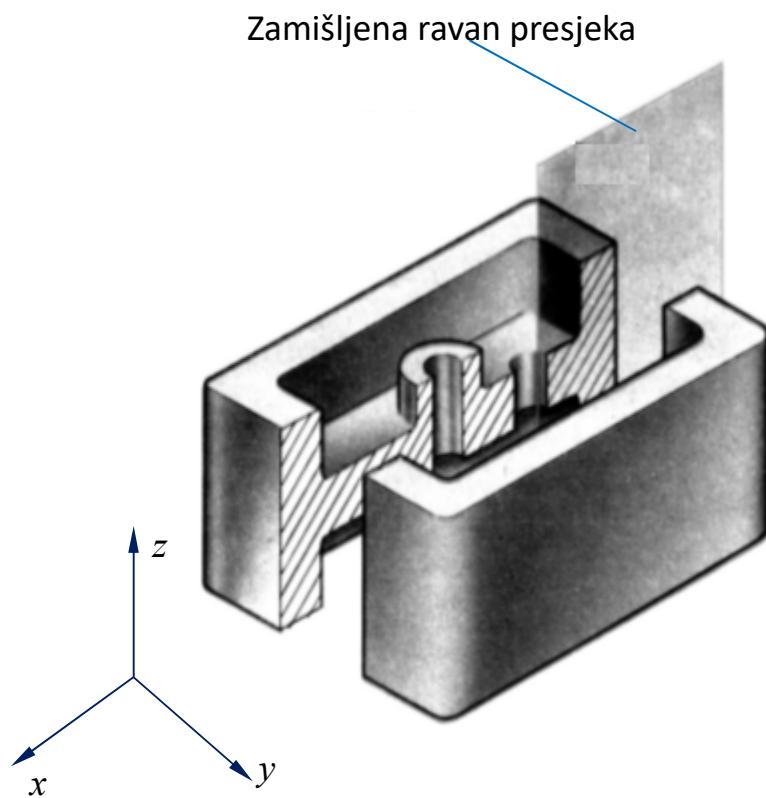

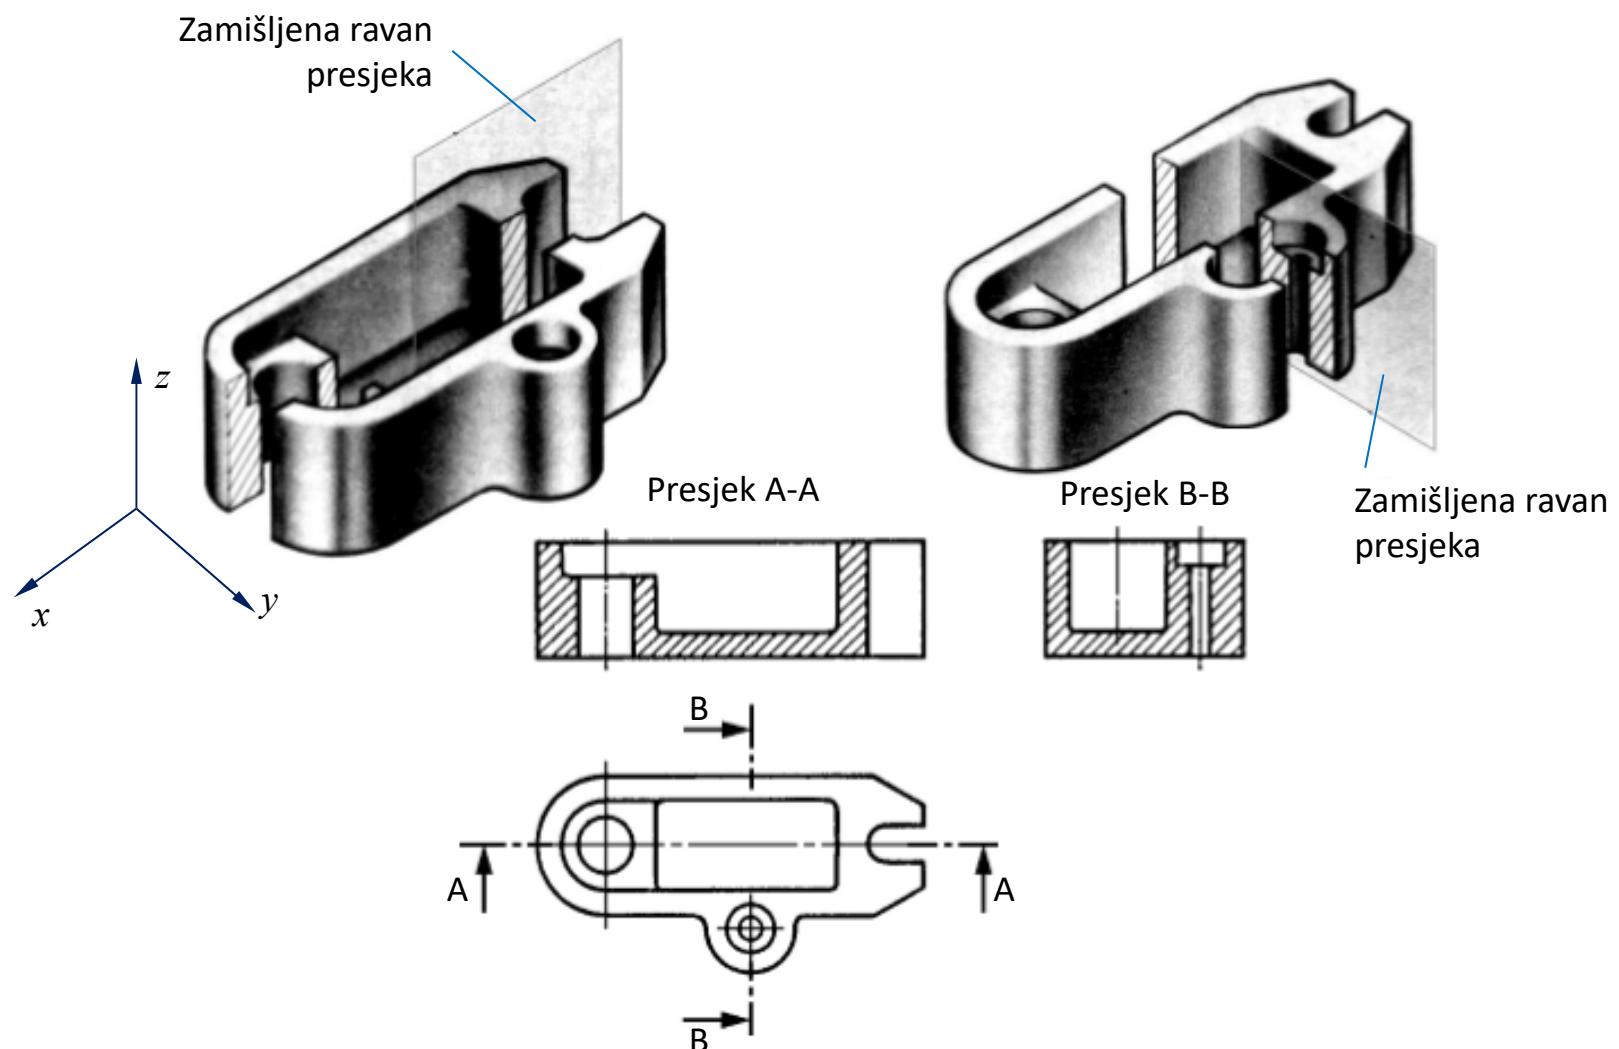


## Polupresjek

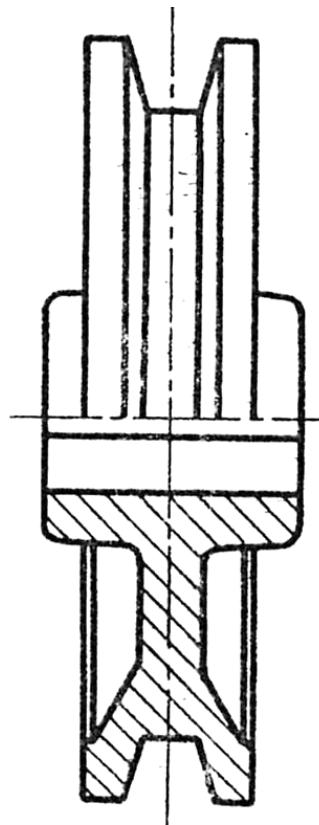

Kod simetričnih elemenata najracionalnije je koristiti polupresjek. Polovina elementa se prikazuje u izgledu, a druga polovina u presjeku.

Kod elemenata koji su simetrični u odnosu na horizontalnu osu, presjek se OBAVEZNO PRIKAZUJE ISPOD OSE SIMETRIJE.



Kod elemenata koji su simetrični u odnosu na vertikalnu osu, presjek se OBAVEZNO PRIKAZUJE DESNO OD OSE SIMETRIJE.

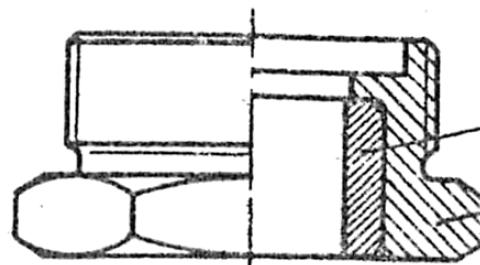


Nepresječena polovina izgleda nije opterećena bilo kakvim isprekidanim linijama, jer se nevidljive ivice u ovoj polovini ne crtaju.

Kod crtanja sa punim ili djelimičnim presjecima treba ucrtati sve vidljive konture koje postoje u šupljini.




neispravno

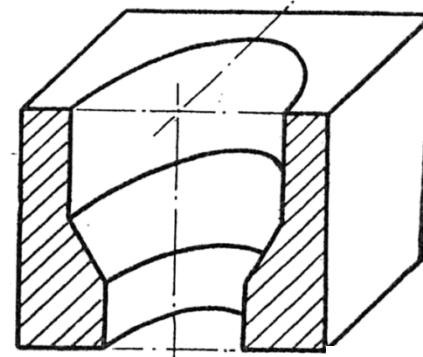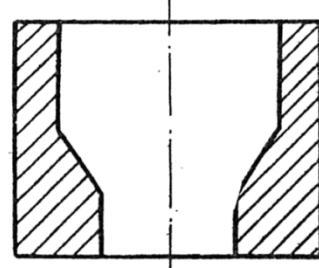

ispravno

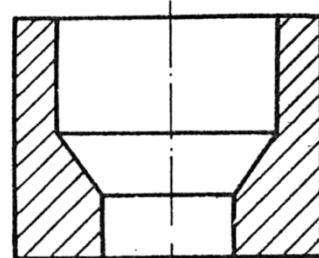


neispravno

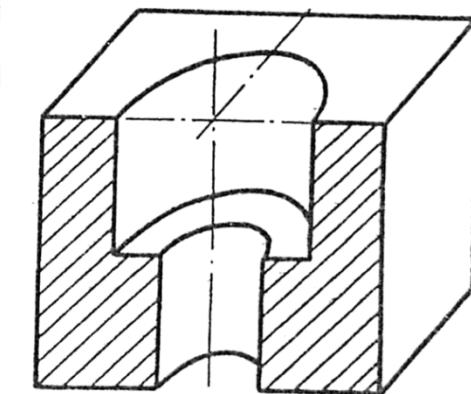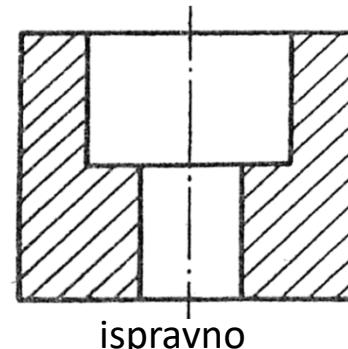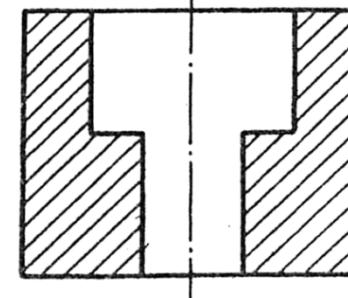


## Djelimični presjek

Kod djelimičnog presjeka koristi se slobodoručna linija „f“ u cilju ograničenja mesta djelimičnog presjeka.

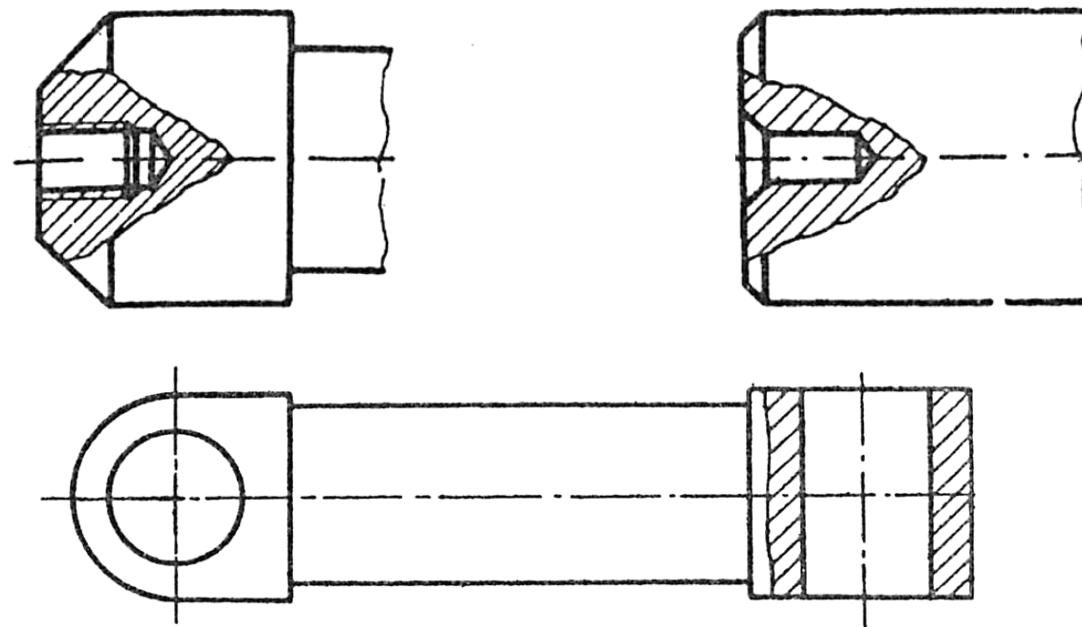


## Lokalni presjek

Lokalni presjek predstavlja zaokrenuti presjek elementa na licu mjestu.  
Kontura lokalnog presjeka se crta „b“ linijom.

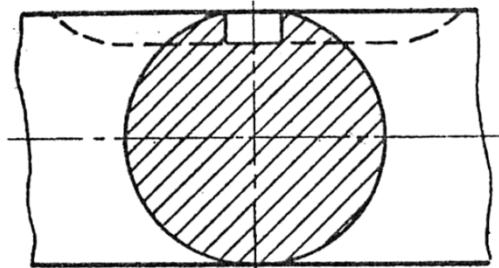



Ožljebljeno vratilo

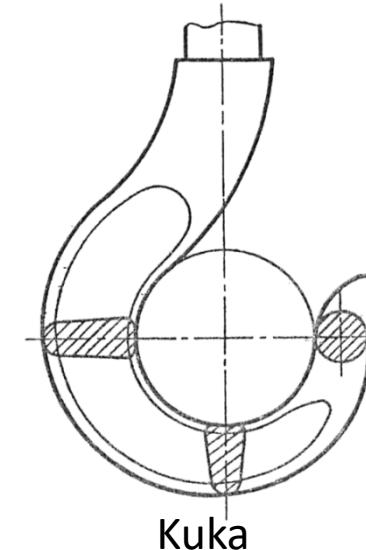

Kuka

## Presjek više elemenata


Šrafura se daje u drugom smjeru ili različitom skalom (gustinom šrafure).

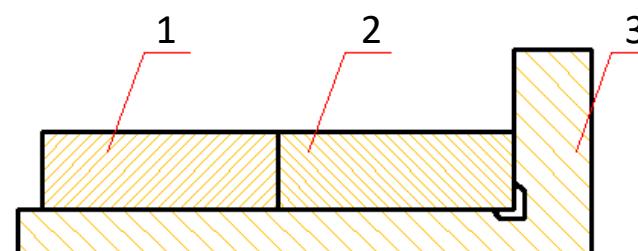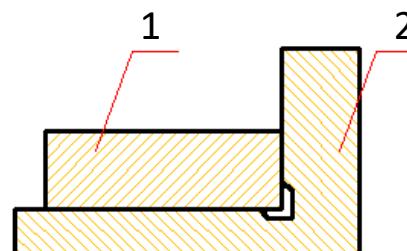

## Proizvoljna ravan presjeka

Kada ravan presjeka ne prolazi kroz jednu od ravni simetrije, potrebno je u drugom izgledu naznačiti projekcije ravni presjeka, odnosno mesta presjeka.

Projekcije ravni presjeka označavaju se linijom „e“ (crta-tačka-crta). Mjesto preloma ove linije označavaju se linijom „a“. Istom linijom pojačava se i mjesto ove linije izvedene van elementa; na njima se nalaze vrhovi strelica linije stepena debljine 1.

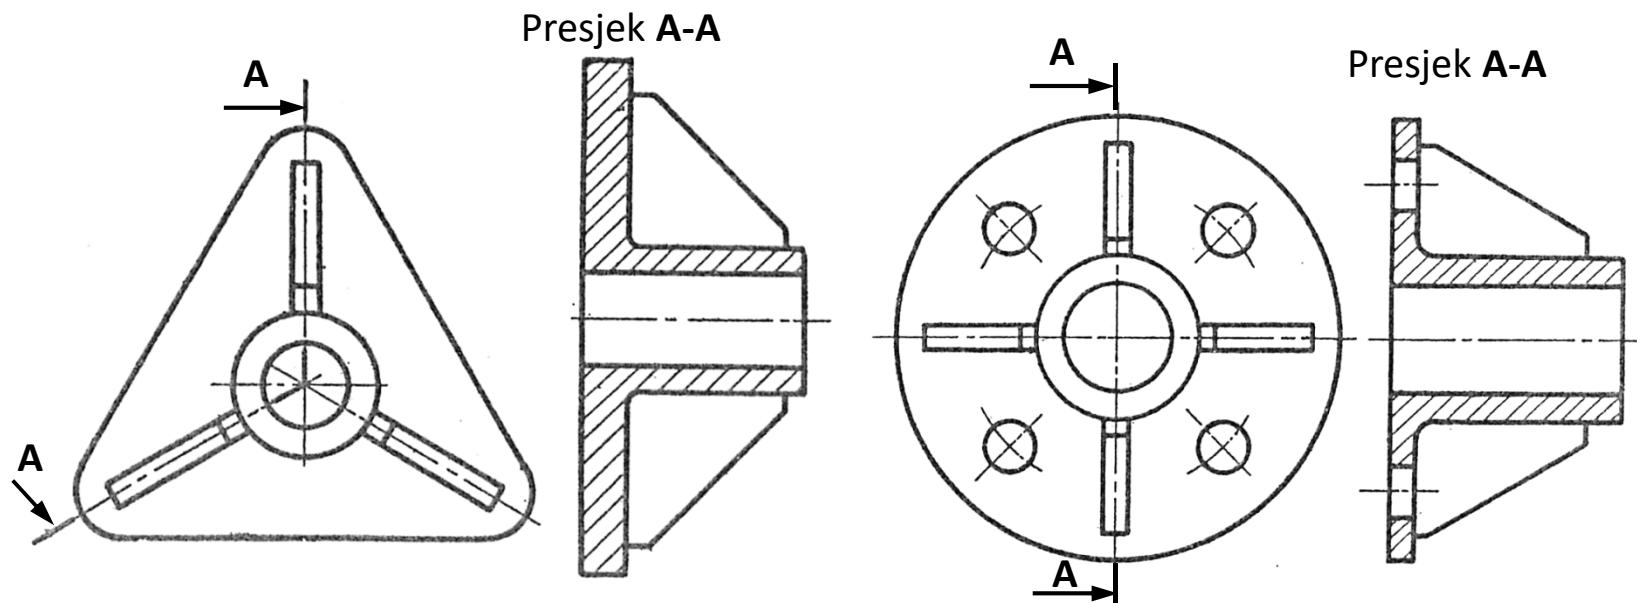



**Prema pravilu, rebra kroz koja prolazi ravan presjeka se ne šrafira.**

## Izgled navoja u presjeku

M- metrički navoj


Kotira se najveći prečnik.

Spoljašnji navoj

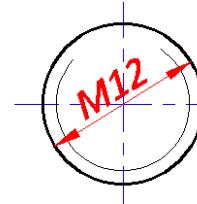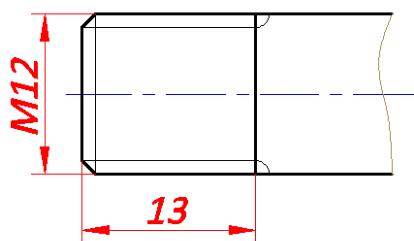


Kotira se spoljašnji prečnik.

Unutrašnji navoj

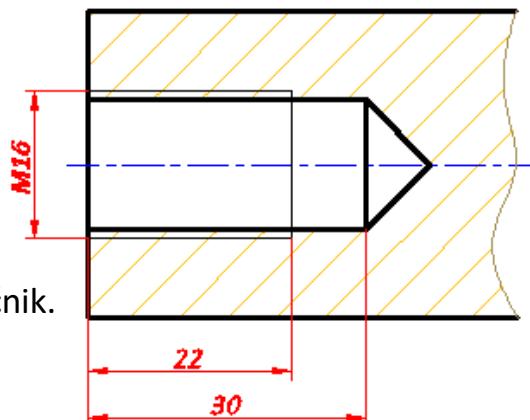


Kotira se najveći prečnik.

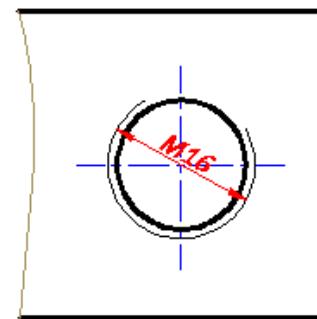

Kotira se spoljašnji prečnik.

30 – dubina do koje želimo da urežemo navoj

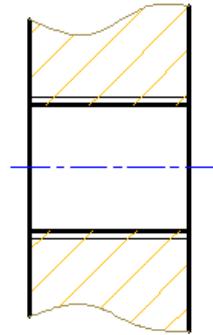

Kada je navoj kroz cijelu debljinu elementa.